



Protimeter HygroMaster 2

Bedienungsanleitung



Amphenol
Advanced Sensors

INS7750 Rev. A
Oktober 2015

Protimeter HygroMaster 2

Bedienungsanleitung

INS7750 Rev. A

Oktober 2015

[Leere Seite]

KURZANLEITUNG

HygroMaster 2 verfügt über 6 Tasten: EIN/AUS und Navigation der verschiedenen Betriebsmodi.

1. **Enter Taste**  :
 - a. Zum Einschalten des Geräts Schalter ON einmal drücken.
 - b. Zum Ausschalten des Geräts OFF Schalter drücken und länger als 3 Sekunden gedrückt halten.
 - c. Einmal drücken, um die Bildschirme für die Messung oder Einstellungen entsprechend der Auswahl anzuzeigen.

2. **Taste Links**  : Einmal drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

3. **Taste Rechts**  :
 - a. Einmal drücken, um die Messwerte im Messbildschirm einzufrieren.
 - b. Drücken und ca. 1,5 Sekunden gedrückt halten, um im Modus Messen die Messwerte zu speichern.
 - c. Einmal drücken, um zum Textfeld DATE & TIME (DATUM & ZEIT) und zu den Einstellbildschirmen LOG SETUP (AUFZEICHNUNG EINRICHTEN) zu navigieren.

4. **Taste nach Oben**  : Einmal drücken zur Navigation nach oben.

5. **Taste nach Unten**  : Einmal drücken zur Navigation nach unten.

6. **IR-Taste**  : Drücken und gedrückt halten, um den IR-Messbildschirm aufzurufen

1. Einleitung	1
2. Sicherheitshinweise	1
3. Produktkomponenten und -zubehör	2
3.1 EIN- und AUS-schalten des HygroMaster 2	4
4. HygroMaster 2 Betriebsarten	5
4.1 Hygrometer - Auswahl und Verwendung	5
4.2 Psychrometrie - Auswahl und Verwendung	6
4.3 Kondensator	7
4.4 Aufzeichnung - Auswahl und Verwendung	9
4.5 Einstellungen - Auswahl und Verwendung	10
5. Richtlinien zur Diagnose	14
6. Überprüfen der Kalibrierung	16
7. Pflege und Wartung	16
8. Anzeige der HygroMaster 2-Daten	17
9. Technische Daten	18
9.1 Betriebsbedingungen	18
9.2 Messdaten	18
9.3 Physikalische Daten	20
9.4 Erfüllung gesetzlicher Auflagen	20
9.5 Bedienoberfläche	20

1. Einleitung

Der Protimeter HygroMaster 2 ist ein leistungsfähiges und vielseitiges Thermo-Hygrometer. Das Produkt wird zur Messung der relativen Luftfeuchte, Lufttemperatur und Oberflächentemperatur von Strukturen eingesetzt. Außerdem kann die Differenz zwischen Taupunkttemperatur und Oberflächentemperatur angezeigt werden, um eine Risikobewertung der Kondensation an Strukturen durchzuführen.

2. Sicherheitshinweise

- **IR Temperaturmessung** - Bitte beachten Sie, dass die Werte Indikativwerte außerhalb des Messbereiches des IR Temperaturmodus sind und eine Genauigkeit der Messung außerhalb des Bereichs nicht gewährleistet ist.
- **Kalibrierung des Geräts** - Die Genauigkeitsangaben des Produkts sind ein Jahr ab Datum der Kalibrierung gültig. Das Produkt muss nach Ablauf dieser Frist erneut kalibriert werden.

Richtig angewandt stellen Laserpointer effektive Werkzeuge dar. Bei ihrem Einsatz sind jedoch folgende Hinweise zu beachten:

- Niemals direkt in den Laserstrahl schauen.
- Laserstrahl nicht auf Personen richten.
- Den Laserstrahl nicht auf spiegelnde Oberflächen richten.
- Den Laserstrahl nicht mit einem optischen Gerät wie Fernglas oder Mikroskop betrachten.
- Kinder dürfen Laserpointer nicht verwenden, es sei denn unter der Aufsicht eines Erwachsenen.

2. Sicherheitshinweise (Forts.)

- Nur Laserpointer verwenden, die folgende Kriterien erfüllen:
 - Gekennzeichnet mit FDA-Zertifikat, das die Hinweise „*GEFAHR: Laserstrahlung*“ für Laser der Klasse 3R oder „*ACHTUNG: Laserstrahlung*“ für Laser der Klasse 2 enthält.
 - Eingestuft als Laser der Klasse 2 oder 3R entsprechend Kennzeichnung. Keine Produkte der Klassen 3b oder 4 verwenden.
 - Betrieben mit einer Wellenlänge zwischen 630 nm und 680 nm.
 - Mit einer maximalen Ausgangsleistung unter 0,4 mW, je kleiner umso besser.

3. Produktkomponenten und -zubehör

HygroMaster 2 misst die Lufttemperatur, die relative Luftfeuchte und die Oberflächentemperatur. Um alle o.g. Parameter zu erfassen, verwendet der HygroMaster 2 verschiedene Sensoren mit verschiedenem Zubehör für einfache Messungen. Die folgenden Aussenanschlüsse liegen am Instrument (siehe *Abbildung 1 auf Seite 3*):

- A** - Diese Winkelanschlussbuchse wird verwendet für einen Hygrostick[®], Quikstick oder Short Quikstick Sensor.
- B** - Diese Klinkenbuchse dient zum Anschließen des Direktkontakt Oberflächentempersensors.
- C** - Dieser USB-Anschluss wird zur Verbindung mit einem PC verwendet, wenn die optionale HygroMaster 2 Log-Software verwendet wird.

3. Produktkomponenten und -zubehör (Forts.)

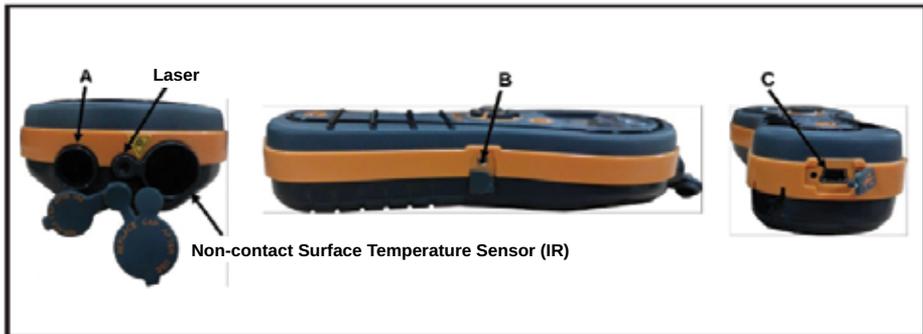


Abbildung 1: Anschlüsse für Sonden und Fühler

- Hygrostick (POL4750), Quikstick (POL8750), Short Quikstick (POL8751) und die 30cm Luftfeuchtigkeitssonden (BLD8755) messen die relative Luftfeuchtigkeit (%RH) und Umgebungstemperatur in Räumen oder Materialien. Sie können entweder direkt an das HygroMaster 2 Instrument oder über das Verlängerungskabel angeschlossen werden.
- Der Oberflächentemperaturfühler wird eingesetzt, wenn Kondensationsprobleme untersucht werden.

3.1 EIN- und AUS-schalten des HygroMaster 2

Vor dem ersten Gebrauch sicherstellen, dass sich eine 9-V-Batterie im Batteriefach befindet und ordnungsgemäß eingelegt ist.

Hinweis: *Der Batteriestatus wird über ein Symbol  auf der Anzeige wieder gegeben. Wenn die Meldung LOW BATTERY (BATTERIE SCHWACH) angezeigt wird, die Batterie bitte auswechseln.*

Zum EINSchalten des HygroMaster 2 die Taste Power  einmal drücken

Hinweis: *Der HygroMaster 2 schaltet nach 2 Minuten automatisch AUS, wenn keine Aktivität herrscht, es sei denn, die Grundeinstellungen werden geändert (siehe Abschnitt 4.7c, "Auto Off", auf Seite 17).*

Um das Gerät sofort AUSzuschalten, die Taste  drücken und für mindestens 3 Sekunden halten. Wenn  sie für 3 Sekunden oder länger gedrückt ist, erscheint der Text **SWITCHING OFF THE DEVICE (DAS GERÄT WIRD AUSGESCHALTET)** auf der Anzeige. Wird  losgelassen, wird der Text ausgeblendet und das Gerät AUSgeschaltet.

Wenn die Batteriespannung unter den Grenzwert fällt, fängt das Batteriesymbol an zu blinken. Wenn die Spannung unter die Betriebsspannung fällt, zeigt das Gerät folgende Meldung an

**LOW BATTERY (BATTERIESPANNUNG NIEDRIG)
SWITCHING OFF THE DEVICE (DAS GERÄT WIRD AUSGESCHALTET)**

4. HygroMaster 2 Betriebsarten

Das Protimeter HygroMaster 2 Instrument misst die Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Oberflächentemperatur.

4.1 Hygrometer - Auswahl und Verwendung

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> HYGROMETER** und drücken Sie  um den *Hygrometer* Modus zu wählen.

Um das Protimeter HygroMaster 2 als Hygrometer zu verwenden (siehe *Abbildung 4 auf Seite 11*), Sonde Hygrostick, Quikstick oder Short Quikstick am Anschluss A anbringen. **A** entweder direkt oder indirekt mit dem Kabel.

Die Messungen der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur werden mit dem Hygrostick, Quikstick oder der Short Quikstick Sonde, und dem HygroMaster 2 durchgeführt. Das Instrument verwendet diese Werte um eine Auswahl von psychometrischen Anzeigen zu berechnen. Bei Verwendung des HygroMaster 2 zum Messen der Luft wird normalerweise die Luftfeuchtigkeitssonde direkt an das Instrument angeschlossen. Wenn die Verwendung nicht praktisch ist, kann das Verlängerungskabel zum Anschließen des Hygrostick, Quikstick oder Short Quikstick an das Instrument verwendet werden. Das Verlängerungskabel wird normalerweise verwendet, wenn Proben aus Wänden und Böden genommen werden müssen.



Abbildung 4: HygroMaster 2 als Feuchtigkeitsmesser

4.1 Hygrometer - Auswahl und Verwendung (Forts.)

Hinweis: Für die besten Reaktionszeiten sollte der HygroMaster 2 nicht an zu kalten oder zu warmen Orten wie in einem Fahrzeug aufbewahrt werden.

4.2 Psychrometrie - Auswahl und Verwendung

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> PSYCHROMETRICS** und drücken Sie  um den Psychrometrie-Modus zu wählen.

Sonde Hygrostick, Quikstick oder Short Quikstick am Anschluss **A** anbringen. In diesem Modus werden die folgenden Parameter angezeigt:

4.2a Taupunkt

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> PSYCHROMETRICS -> DEW POINT** und drücken Sie  um den Taupunkt anzuzeigen.

4.2b Grains per Pound/Gramm pro Kilogramm

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> PSYCHROMETRICS -> GRAMS PER KILOGRAM/ GRAINS PER POUND** und drücken Sie  um das Mischungsverhältnis anzuzeigen.

4.2c Enthalpie

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> PSYCHROMETRICS -> ENTHALPY** und drücken Sie  um den Enthalpie wert anzuzeigen.

4.2d Dampfdruck

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> PSYCHROMETRICS -> VAPOR PRESSURE** und drücken Sie  um den Dampfdruck anzuzeigen.

4.2e Benutzerdefinierte Psychrometrie

HygroMaster 2 unterstützt benutzerdefinierte Psychrometrieoptionen, um verschiedene Psychrometrieparameter in einem Bild zu lesen. Die Parameter können definiert werden über custom (*benutzerdefiniert*) im *Einstellungs* bildschirm

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> PSYCHROMETRICS -> CUSTOM** und drücken Sie  um die *benutzerdefinierten Psychrometrie* werte anzuzeigen.

Hinweis: Einheiten in *Einstellungen* ändern (siehe Seite 16) drücken, um *metrische und nicht-metrische Einheiten* anzuzeigen.

4.3 Kondensator

Der *Kondensator Modus* ermöglicht die Risikoschätzung von Kondensation auf Oberflächen oder um zu bestätigen, ob Kondensation auf einer Oberfläche vorliegt oder nicht.

Der HygroMaster 2 kann als Kondensator in *zwei Modi* betrieben werden:

4.3a Oberflächentempersensor (Kontaktmodus) – Auswahl und

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SURFACE TEMPERATURE PROBE** und drücken Sie  um den *Oberflächentemperatursonde-* Modus zu wählen.

In diesem Modus misst der HygroMaster 2 die Oberflächentemperatur mit einer externen *Oberflächentemperatur* sonde in Buchse **B** und Kontakt mit der zu prüfenden Oberfläche. Zusätzlich zur *Oberflächentemperatur* sonde schließen Sie die *Luftfeuchtigkeits* sonde an Buchse **A** für den HygroMaster 2 an, um den *Kondensationsstatus* anzuzeigen.

TDIFF ist eine nützliche Funktion zur Untersuchung der Kondensation, da sie dem Nutzer anzeigt, wie weit die Oberflächentemperatur über oder unter dem vorliegenden Taupunkt liegt..

4.3b Oberflächentemperatur IR (Nicht-Kontaktmodus) – Auswahl und Einsatz

In diesem Modus misst HygroMaster 2 die Oberflächentemperatur mittels IR-Technologie

Luftfeuchtigkeitssonde an Buchse **A** anschließen.

Taste halten,  um das *IR Thermometer* zu aktivieren. Taste loslassen und innerhalb einer Sekunde erneut drücken, um den **LASER** Pointer zu aktivieren. Der **LASER** Pointer zeigt den Bereich der Oberfläche, in dem die Messung genommen wird (siehe *Abbildung 5 auf Seite 14*).

4.3b Oberflächentemperatur IR (Nicht-Kontaktmodus) - Auswahl und Verwendung (Forts.)



Abbildung 5: LASER Pointer

Tabelle 3: TDIFF Messwerte

T. DIFF (°C)	Kondensationsstatus	Hintergrundfarbe
≤ 0	Kondensation	Rot blinkend
>0 aber <3	Kondensationsgefahr	Gelb blinkend
>3	Keine Kondensation	Grün

Bei EINGeschaltetem Summer, summt er bei *Kondensation* und *Kondensationsgefahr*.

4.4 Aufzeichnung - Auswahl und Verwendung

Der HygroMaster 2 unterstützt kontinuierliche und manuelle Aufzeichnungen.

4.4a Manuelle Aufzeichnung

Wenn  für 1,5 s in einem der Messbilder gedrückt wird, werden die Daten und ein *Zeitstempel (Timestamp)* aufgezeichnet und eine **RECORD SAVED** Nachricht wird unten angezeigt.

4.4b Kontinuierliche Aufzeichnung

Kontinuierliche Aufzeichnung wird verwendet, um Daten kontinuierlich zu erfassen und zu speichern. Kontinuierliche Aufzeichnung wird entweder durch das Einstellen der Aufzeichnungsparameter über die Tastatur oder durch einen PC über *Aufzeichnungs-Software* eingestellt. (Siehe Abschnitt 4.7g, "Aufzeichnungsparameter einstellen (Optionale PC Aufzeichnungs-Software erforderlich)", auf Seite 19.)

Nachdem die Aufzeichnungsparameter gespeichert sind, beginnt die Aufzeichnung **nachdem die START AFTER** Minuten abgelaufen sind. Das Aufzeichnungssymbol  wird oben links während der Aufzeichnung angezeigt.

Während der Aufzeichnung kann diese über die Option **SETTINGS** angehalten werden. Die Aufzeichnung kann entweder durch die Auswahl von **SELECT MODE -> SETTINGS -> STOP LOGGING** im Instrument durch Drücken von **STOP LOGGING** in der Logging Software angehalten werden oder durch das **AUSSchalten des Instrumentes**.

4.5 Einstellungen - Auswahl und Verwendung

Der Protimeter HygroMaster 2 verfügt über eine Auswahl an wählbaren Funktionen.

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS** und drücken Sie  um den HygroMaster 2 zu konfigurieren. Folgende Optionen sind zur Konfiguration vorhanden:

4.5a Language (Sprache)

Der HygroMaster 2 kann in acht verschiedene Sprachen eingestellt werden i.e. Englisch, Norwegisch, Französisch, Deutsch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch und Holländisch. Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> LANGUAGE** und drücken Sie  um die Sprachoptionen anzuzeigen. Mit  /  der Taste durch die Auswahl navigieren und  drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

4.5b Einheiten einstellen

HygroMaster 2 kann mit **METRIC (METRISCHEN)** und **NON METRIC (NICHT METRISCHEN)**. Einheiten betrieben werden. Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> UNITS** und drücken Sie  um die möglichen Einheiten anzuzeigen. Mit der Taste  /  durch die Auswahl navigieren und drücken,  um die gewünschten Einheiten zu speichern.

Tabelle 4 unten zeigt, wie die Einheiten und die gemessenen Parameter in metrischen und nicht metrischen Einheiten angezeigt werden.

Tabelle 4: Metrische und nicht metrische Einheiten der Parameter

	Metrisch	Nicht metrisch
Temperatur	°C	°F
Taupunkt	°C	°F
Mischungsverhältnis	g/kg	g/lb
Enthalpie	kJ/kg	BTU/lb
Dampfdruck	kPa	inHg
Oberflächentemperatur	°C	°F
T. Diff	°C	°F
Taupunkt der Umgebung	°C	°F

4.5c Benutzerdefiniert

HygroMaster 2 unterstützt die Option benutzerdefinierte Psychrometrie, um verschiedene psychrometrische Parameter in einem einzigen Bildschirm anzuzeigen. Parameter, die angezeigt werden sollen, können im Bildschirm benutzerdefinierte Einstellungen eingerichtet werden.

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> CUSTOM** und drücken Sie  um die Optionen zu konfigurieren. Mit der Taste  /  zwischen den Bildern wechseln und mit Taste  bestätigen. Es können maximal vier Parameter ausgewählt werden. Die Reihenfolge der zu wählenden Parameter wird in den Bildern der Psychrometrieoptionen angezeigt.

4.5d Datum und Zeit

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> DATE AND TIME** und drücken  um das Datum und die Zeit zu ändern. Zunächst zeigt das Gerät die Datumseinstellung an. Mit der Taste  zur gewünschten Box navigieren. Anschließend mit  /  den Wert erhöhen / heruntersetzen. Nach Eingabe des Datums  drücken, um das eingegebene Datum zu speichern und zur Zeiteinstellung zu wechseln.

Mit der Taste  zur gewünschten Box navigieren. Anschließend mit  /  den Wert erhöhen / heruntersetzen. Nach Eingabe der Zeit  drücken, um die eingegebene Zeit zu speichern. Die neue Zeit wird am oberen rechten Bildschirmrand angezeigt. Das Datum und die Zeit können auch durch die Verbindung zu einem PC eingestellt werden unter Verwendung der optionalen Software.

4.5e Auto Off

Der HygroMaster 2 schaltet sich automatisch **AUS** wenn die Auto Switch Off Zeit erreicht ist und keine Aktivität/Tastenbedienung registriert wird. Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> AUTO OFF** und drücken Sie  um die Auto Off (automatische AUSschaltzeit) einzustellen. Mit der Taste  /  kann die Zeit zwischen 0 und 6 Minuten eingestellt werden, dann  drücken, um die Auto Off Zeit einzustellen. Zum Deaktivieren der Funktion „Auto Aus“, die „Auto Aus“-Zeit auf 0 stellen.

Hinweis: *Während des kontinuierlichen Aufnehmens, wird die Auto Off Zeit als Display Off (Anzeige AUS Zeit) verwendet.*

4.5f Helligkeit einstellen

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> BRIGHTNESS** und drücken Sie um die Helligkeitsstufe einzustellen. Mit der Taste  /  durch die Auswahl navigieren und Helligkeitsstufen (1 bis 10) einstellen und  drücken, um die ausgewählte Helligkeitsstufe zu speichern. (Die Standardeinstellung ist Helligkeitsstufe 2.)

4.5g Summer EIN AUS

Diese Option wird zum EIN- und AUSschalten des Summers **verwendet**. Ist der Summer eingeschaltet (EIN):

- Bei jedem Tastendruck ertönt ein Piepton.
- Instrument **EIN/AUS** wird angezeigt.

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> BUZZER** und drücken Sie  um den Summer EIN- und AUS zu schalten

Mit der Taste  /  zwischen den Ein- und Auspositionen navigieren und  drücken, um die gewünschte Konfiguration zu speichern.

4.5h Kalibrierung

Die Kalibrierungsoption ist für den Anwender nicht verfügbar.

4.5i Aufzeichnungsparameter einstellen (Optionale PC Aufzeichnungs-Software erforderlich)

Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> LOGGING -> SETUP** und drücken Sie  um die folgenden Aufzeichnungsparameter einzustellen:

- **Start After Mins (Starten nach Min.):** Minuten, nach denen die Aufzeichnung beginnen soll (0 bis 999).
- **Log Interval Mins (Aufzeichnungsintervall Min.):** Erfassungsintervall in Minuten (1 bis 60).
- **Stop After Mins (Beenden nach Min.):** Minuten, nach denen die Aufzeichnung nach dem Erfassen anhält anfängt (1 bis 999).
- **Job Number (Jobnummer):** 1 bis 255

4.5i Aufzeichnungsparameter einstellen (Optionale PC Aufzeichnungs-Software erforderlich (Forts.))

Zunächst zeigt das Gerät die Einstellungen für „Starten nach“ und „Beenden nach“ an. Mit der Taste  drücken, um zur gewünschten Box zu navigieren. Anschließend mit  /  den Wert in der Box verringern oder erhöhen und mit  die eingegebenen Parameter speichern und zu den Einstellungen für das Aufzeichnungsintervall und die Jobnummer wechseln. Mit der Taste  zur gewünschten Box navigieren. Anschließend mit  /  den Wert in der Box hoch-/heruntersetzen und drücken  um die Aufzeichnungsparameter zu speichern.

Hinweis: Sie können die Aufzeichnungsparameter auch über die optionale PC Software einrichten.

4.5j Aufzeichnungsdaten löschen

HygroMaster 2 ist mit einer Option zum Löschen der Flash Daten ausgestattet. Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> LOGGING -> CLEAR DATA** und drücken Sie . Das Löschen muss dann bestätigt werden. YES wählen und  drücken, um die Daten zu löschen.

4.5k USB Kommunikation

HygroMaster 2 kann so konfiguriert werden, dass er mit einer PC Software kommunizieren oder als Massenspeichergerät verwendet werden kann. Navigieren Sie zu **SELECT MODE -> SETTINGS -> USB CONNECTION** und drücken Sie  um die USB-Verbindung festzulegen. Mit der Taste

 /  zwischen PC Software und File Viewer schalten und drücken Sie die Taste  um die ausgewählte Option zu speichern.

Ist die PC Software ausgewählt, können die Daten über die Aufzeichnungssoftware erfasst werden. Wenn File Viewer ausgewählt ist, liegen die Daten im CSV Format in My Computer (Mein Computer) (wie im Speichergerät) vor.

5. Richtlinien zur Diagnose

Bei der Feuchtigkeitsdiagnose in Gebäuden müssen diese drei Kriterien gemäß *Tabelle 5* unten berücksichtigt werden.

Tabelle 5: Kriterien zur Diagnose

Punkt	Kriterium	Hinweise
2	Liegt die Oberflächentemperatur einer Wand oder eines Elements oberhalb oder unterhalb des Taupunktes?	Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der eine gegebene Menge Luft gesättigt ist (100% RH) und Tau, bzw. Kondensation erzeugt. Ist die Oberfläche kühler als der Taupunkt, kondensiert sie. Wenn der Protimeter HygroMaster 2 Condensator Mode eingeschaltet ist, um TDIFF zu messen (die Nähe einer Oberfläche zum Taupunkt), identifiziert das Instrument entweder einen NO CONDENSATION Zustand, einen AT RISK Zustand oder eine CONDENSATION tritt auf.
3	Ist die Wandoberfläche oder ein anderes Gebäude element mit hygroskopischen Salzen oder anderen leitenden Materialien kontaminiert?	Künstlich hohe Feuchtigkeitswerte können entweder durch mit hygroskopischen Salzen kontaminierte Materialien oder durch natürlich leitende Materialien hergeleitet worden sein. Das Vorhandensein oder der Mangel an Nitraten und Chloriden sollte überprüft werden, gerade in ansteigenden Feuchtigkeitssituationen.

5. Richtlinien zur Diagnose (Forts.)

Punkt 1: Kondensationsbedingte Feuchtigkeitsprobleme sind weit verbreitet. Wenn das Kondensationsrisiko geprüft oder das Vorhandensein bestätigt wird, muss die Nähe der tatsächlichen Temperatur der Oberfläche zum Taupunkt geprüft werden. Die **TDIFF** Messung im **CONDENSATOR** Modus zeigt dem Nutzer an, wie weit die Temperatur einer Oberfläche über oder unter dem Taupunkt liegt.

Da sich Kondensationsituationen ändern, **sollten TDIFF** Werte methodisch und regelmäßig genommen werden, ähnlich den Feuchtigkeitsmessungen in Materialien. Umgebungs-RF- und Temperaturwerte sollten außerdem aufgezeichnet werden, um die allgemeinen Feuchtigkeitsumstände des gesamten Raums bewerten zu können. Unterkünfte und Arbeitsumgebungen haben normalerweise eine **RH** zwischen 40% und 60%, deshalb müssen evtl. Umgebungen mit abweichenden **RH** Werten bewertet werden.

Punkt 2: Hygroscopische Salze, Chloride und Nitrate können sich an den Wänden bei steigender Feuchtigkeit bilden, ein Dochteffekt kann auftreten. Wenn Grundwasser durch die Wand fließt und an die Oberfläche tritt, sammelt Salz sich an wo die Verdunstung am größten ist. Die Salze selber sind nichtleitend, wenn aber etwas Feuchtigkeit vorhanden ist, entsteht eine starkleitende Lösung. Das Vorhandensein (oder Nichtvorhandensein) solcher Salze sollte deshalb festgestellt werden, wenn eine steigende Feuchtigkeit durch das Protimeter HygroMaster 2 im Messmodus wie beschrieben festgestellt wird. Falls erforderlich, kann das Protimeter Salts Analysis Kit (Teilenummer BLD4900) verwendet werden, um die relative Konzentration von Nitraten und Chloriden festzustellen.

Zusammengefasst ist effektive Feuchtigkeitsdiagnose ein Prozess, der das Wissen und die Expertise des Technikers fordert. Das Protimeter HygroMaster 2 Kit ermöglicht dem Nutzer die Feuchtigkeitslevel in Materialien und Umgebungen aus mehreren Perspektiven zu prüfen, was eine genauere und verlässliche Analyse über den Grund der Feuchtigkeitsprobleme ermöglicht.

6. Überprüfen der Kalibrierung

Hygrostick, Quikstick und Short Quikstick Sonden können über Referenzsonden und/oder Standard-Salzlösungen geprüft werden.

7. Pflege und Wartung

Das Protimeter HygroMaster 2 ist ein Präzisionsinstrument welches über Jahre seinen Dienst leisten wird, wenn die folgenden Regeln beachtet werden:

- Das HygroMaster 2 Instrument und das Zubehör im mitgelieferten Koffer lagern. Den Koffer in einer sicheren und staubfreien Umgebung lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Wenn das Instrument für mehr als vier Wochen gelagert wird oder das Batteriesymbol in der Anzeige blinkt, die Batterien entfernen.
- Regelmäßig den Zustand des HygroMaster 2 Zubehörs überprüfen, und dieses ersetzen, falls diese abgenutzt oder beschädigt sind.
- Um die Kalibrierungscharakteristiken zu bewahren, sollten Hygrosticksonden nicht gesättigten Umgebungen ausgesetzt werden. Falls dies nicht möglich ist, müssen Hygrostick Sonden regelmäßig ersetzt und die Kalibrierung regelmäßig überprüft werden.

8. Anzeige der HygroMaster 2-Daten

Navigieren Sie zu **SELECT MODE** -> **ABOUT** um die HygroMaster 2 Daten zu sehen.

Folgende Daten werden angezeigt:

- Firmware-Version
- Baujahr
- Gerätemodell und Seriennummer
- Batterieladezustand
- Datum/Status der Kalibrierung: Temperatur der Umgebungsluft, relative Luftfeuchtigkeit-Oberflächentemperatur, IR-Oberflächentemperatur
- Datum des Systems
- Sondentyp (Hygrostick/Quikstick) und Seriennummer der Sonde

9. Technische Daten

9.1 Betriebsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich

Für das Instrument: 0°C - 50°C

Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % nicht kondensierend

9.2 Messdaten

9.2a Messung der Luftfeuchtigkeit

Hygrostick-Daten (Nennwerte)

Relative Luftfeuchtigkeit

Bereich: 30% bis 40% RF, Genauigkeit: $\pm 3\%$ RF bei 68°F (20°C)

Bereich: 41% bis 98% RF, Genauigkeit: $\pm 2\%$ RF bei 68°F (20°C)

Temperatur

Bereich: 14°F bis 122°F (-10°C bis 50°C), Genauigkeit: $\pm 0,6^\circ\text{F}$ ($\pm 0,3^\circ\text{C}$)

Short Quikstick-Daten (Nennwerte)

Relative Luftfeuchtigkeit

Bereich: 0% bis 10% RF, Genauigkeit: $\pm 3\%$ RF bei 68°F (20°C)

Bereich: 10 % bis 90 % RF, Genauigkeit: $\pm 2\%$ RF bei 68°F (20°C)

Bereich: 90% bis 100% RF, Genauigkeit: $\pm 3\%$ RF bei 68°F (20°C)

Temperaturbereich

Bereich: 14°F bis 122°F (-10°C bis 50°C), Genauigkeit: $\pm 0,6^\circ\text{F}$ ($\pm 0,3^\circ\text{C}$)

9.2b Oberflächentemperatur

Nicht integrierter externer Thermistor-basierter Fühler

Bereich: -4°F bis 176°F (-20°C bis +80°C)

Genauigkeit: $\pm 2,7^\circ\text{F}$ ($\pm 1,5^\circ\text{C}$)

IR-basiert – Mit Abstand-zu-Punktgröße-Verhältnis 12:1 — Mit Laserpointer

Bereich: 14°F bis 122°F (-10°C bis 50°C)

Genauigkeit: $\pm 3,6^\circ\text{F}$ ($\pm 2^\circ\text{C}$) bei 77°F (25°C)

9.3 Physikalische Daten

9.3a Energie

Batterie

9 V Alkali \geq 550 mAH

Visuelle Anzeige des Batterieladezustands auf LCD

9.3b Größe (H x B x T)

6,9 in. x 3,2 in. x 1,5 in. (17,7 cm x 8,0 cm x 3,8 cm)

9.3c Bruttogewicht

Für das Instrument: 6,42 oz (182 g)

9.3d Summer

Hörbarer Summer für Tastentöne

9.4 Erfüllung gesetzlicher Auflagen

CE, RoHS, ETL

9.5 Bedienoberfläche

9.5a Tastatur

Plastik-/Silikontastatur für einfache Navigation zwischen verschiedenen Nutzermenüs der Einheit, separate Tasten für IT Betrieb (kontaktlose Oberflächen messung)

9.5b Anzeige

Grafisch LCD

Größe: 2,0”

Farbe: 256 Bit

Auflösung: 176 x 220 dpi

Hintergrundbeleuchtung (mit einstellbarer Helligkeit)

9.5c *Language (Sprache)*

Mehrsprachig

9.5d *Nutzerprofile*

Speicherung der zuletzt verwendeten Anwendungseinstellungen

9.5e *PC Schnittstelle*

USB-Schnittstelle:

Mini-B-USB-Port am Gerät

Funktionen PC-Schnittstelle:

Firmware Upgrade im Feld

Nutzerspezifische Instrumenteneinstellung

Datenaufnahme Einstellungen

Abrufen von gespeicherten Daten

9.5f *Datenaufnahme*

Datenerfassung „relative Luftfeuchtigkeit - Temperatur der Umgebungsluft - Oberflächentemperatur“

Einfache Nutzereinstellungen über die Tastatur

Proben mit Datums- und Zeitstempel:

Manuelle/kontinuierliche Erfassung — 10000 Erfassungen

Kundendienstzentren

U.S.A.

Amphenol Thermometrics, Inc.
967 Windfall Road
St. Marys, Pennsylvania 15857, USA
T: +1 814-834-9140

U.K.

Amphenol Thermometrics (U.K.) Limited
Crown Industrial Estate Priorswood Road
Taunton, TA2 8QY, UK
T: +44 1823 335 200

www.protimer.com

www.amphenol-sensors.com

©2014 Amphenol Thermometrics, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Amphenol
Advanced Sensors

INS7750 Rev. A
Oktober 2015